



AIGÜES DE PALAMÓS

**INFORME DE LES ACTUACIONS REALITZADES A LA XARXA DE  
CLAVEGUERAM DE SANT JOAN DE PALAMÓS**

**Febrer de 2015**



A petició de l'Ajuntament de Palamós es realitzen un seguit de comprovacions a la xarxa de clavegueram del barri de Sant Joan a fi i efecte de detectar i solucionar diverses incidències relacionades amb l'existència de males olors a la via pública.

El barri de Sant Joan de Palamós es caracteritza per la presència d'una part important d'indústries i per la presència, fora de la zona industrial, de carrers de traçat irregular i estrets amb cases unifamiliars.

La xarxa de clavegueram del barri de Sant Joan funciona per gravetat i és majoritàriament de tipus unitària, és a dir, es recullen les aigües residuals i pluvials de forma conjunta en un mateix col·lector, encara que també hi ha alguns carrers que tenen xarxa separativa: Rutlla Baixa, Llevant, Major de Sant Joan, Pirineus (parcial), Puig pedró, Avall (parcial), Església de Sant Joan (parcial) i nou Puig pedró.

La captació de les aigües pluvials es realitza majoritàriament mitjançant embornals sifònics connectats a la xarxa unitària i per tant en condicions normals, han de tenir sempre aigua retinguda en el seu interior per tal d'evitar la sortida de males olors a l'exterior.

Aquests tipus d'embornals requereixen d'un manteniment exhaustiu, ja que s'ha de tenir cura que no s'evapori l'aigua del sifó perquè no es produeixin pudors alhora que també s'ha d'anar renovant per evitar la proliferació de la plaga del mosquit tigre.

CAPSA, mitjançant les comprovacions oportunes ha detectat la presència d'alguns embornals sense sifó en les xarxes d'aigües pluvials de la zona. Aquest fet pot provocar la sortida de males olor ja que les xarxes pluvials acaben connectant en col·lectors unitaris per on circula aigua residual.

També s'ha detectat algun embornal amb brutícia acumulada i aigua en descomposició així com també la presència de sedimentacions a la xarxa de clavegueram del carrer Rutlla Baixa a causa de la baixa pendent dels col·lectors.

La solució proposada consisteix en la instal·lació d'unes clapetes antiolors en les connexions de les xarxes pluvials i unitàries de la zona. En total s'instal·laran 4 clapetes situades a les cruïlles dels següents carrers: Major de Sant Joan – Av. Llibertat, Camí Vell de la fosca – Av. Llibertat, Arnau sa Bruguera – Angel Guimerà.



CAPSA també reforçarà les tasques de manteniment preventiu en aquest sector, les quals es realitzen de forma manual amb un vehicle lleuger especialment equipat. Es proposa augmentar la periodicitat de les neteges de 3 a 4 cops a l'any.

S'adjunta a continuació un resum de les actuacions realitzades:

Data	Via	Nom	Neteja embornals (ut)	Neteja reixes (ut)	Neteja xarxa (ml)	Neteja pous (ut)	Observacions
19/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	0	0	113	5	Manteniment correctiu
21/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
22/01/2015	CARRER	AVALL	12	0	0	0	Manteniment correctiu
22/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
22/01/2015	CARRER	LLEVANT	2	0	0	0	Manteniment correctiu
22/01/2015	CARRER	PIRINEUS	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
22/01/2015	CARRER	PIRINEUS	7	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	MAJOR DE SANT JOAN	2	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
23/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	2	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	MAS OLIVER	4	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	LLEVANT	2	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	AIGUAMOIX	2	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	PLAÇA	SANT JOAN	7	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
23/01/2015	CARRER	MAJOR DE SANT JOAN	16	0	0	0	Manteniment correctiu
23/01/2015	CARRER	PUIGPEDRO	13	0	0	0	Manteniment correctiu
26/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	14	45	260	4	Manteniment correctiu
26/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
26/01/2015	CARRER	RUTLLA BAIXA	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
27/01/2015	CARRER	PIRINEUS	3	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CARRER	AIGUAMOIX	2	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CARRER	ESGLÉSIA SANT JOAN	7	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CARRER	MAS OLIVER	8	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CARRER	LLEVANT	5	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CAMI	VELL DE LA FOSCA	8	0	0	0	Manteniment correctiu
27/01/2015	CAMI	VELL DE LA FOSCA	0	0	0	0	Inspecció xarxa / Revisió embornals
27/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
28/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
29/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals
30/01/2015	CARRER	LLEVANT	0	0	0	0	Inspecció Xarxa / Revisió embornals

L'autor de l'informe

  
AIGÜES DE PALAMÓS

Palamós, 24 de febrer de 2015